


- PINCE AMPEROMETRIQUE
- AC-DC CURRENT CLAMP
- ZANGENSTROMWANDLER
- PINZA AMPEROMETRICA
- PINZA AMPERIMETRICA

PAC 20

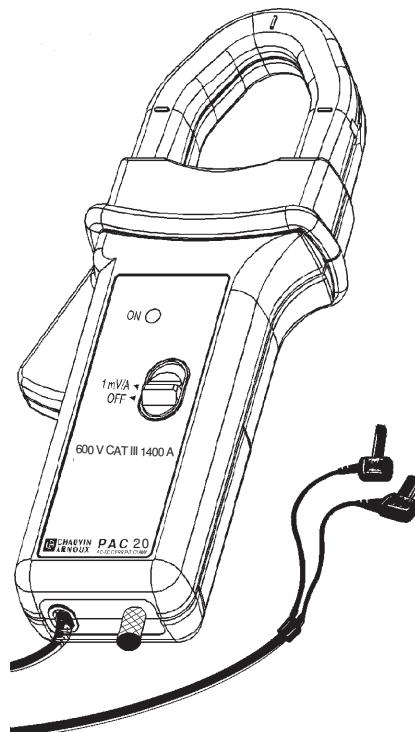

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH
ITALIANO
ESPANOL

Mode d'Emploi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Libretto d'Istruzioni
Manual de Instrucciones

 CHAUVIN®
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Vous venez d'acquérir une **pince ampèremétrique** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement ce mode d'emploi
- **respectez** les précautions d'emploi

	Attention, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.
	Application ou retrait autorisés sur les conducteurs non isolés ou nus sous tension dangereuse.
	Appareil entièrement protégé par isolation double ou isolation renforcée.
	Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.
	La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit fait l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- N'utiliser la pince PAC 20 qu'en intérieur.
- Ne pas exposer la pince à des chutes d'eau.
- Ne pas utiliser la pince PAC 20 sur des conducteurs portés à un potentiel supérieur à 600 V par rapport à la terre.
- Pour les mesures en courant continu, s'assurer du zéro de la sortie et le régler si nécessaire (voir «procédure d'emploi»).
- Lors de la mesure, s'assurer que le conducteur est bien dans l'alignement des repères de mâchoires et que la fermeture de la pince est correcte.
- Votre pince est livrée avec un jeu d'étiquettes adhésives. Choisissez l'étiquette de langue adequate et collez-la au dos du boîtier.

GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant douze mois après la date de mise à disposition du matériel (extrait de nos Conditions Générales de Vente, communiquées sur demande).

POUR COMMANDER

Réf.

Pince PAC 20 P01120071

Livrée avec une pile saline 9 V, un jeu d'étiquettes cinq langues à coller sur l'appareil et un mode d'emploi.

<i>English</i>	9
<i>Deutsch</i>	16
<i>Italiano</i>	23
<i>Español</i>	30

SOMMAIRE

	page
1 Présentation	3
2 Description	4
3 Procédure d'emploi	4
3.1 Mise en marche	4
3.2 Réglage du zéro DC	4
3.3 Mesure	4
4 Caractéristiques	5
4.1 Conditions de référence	5
4.2 Conditions d'utilisation	5
4.3 Caractéristiques métrologiques	6
4.4 Caractéristiques mécaniques	7
4.5 Caractéristiques électriques	7
- Limite de fonctionnement	7
- Chocs électriques	7
4.6 Compatibilité électromagnétique	7
5 Maintenance	8
5.1 Remplacement de la pile	8
5.2 Nettoyage	8
5.3 Vérification métrologique	8
5.4 Réparations	8
6 Annexe	37

1/ PRESENTATION

La pince ampèremétrique PAC 20 mesure des courants continus et alternatifs, sans ouvrir le circuit sur lequel ils circulent. Elle s'utilise en accessoire de multimètre, enregistreur, etc.

Cette pince mesure les courants continus jusqu'à 1400 A et les courants alternatifs jusqu'à 1000 A. Elle restitue la forme et l'amplitude du courant mesuré sous l'aspect d'une tension qui est l'image du courant primaire.

La PAC 20 dispose d'un calibre unique de 1000 A (sensibilité 1 mV/A), d'une molette de réglage du zéro DC et d'un témoin d'alimentation correcte.

2/ DESCRIPTION

Voir schéma descriptif en fin de mode d'emploi.

- ① Emplacement du conducteur pendant la mesure.
- ② Mâchoires
- ③ Garde antiglissement de protection
- ④ Témoin vert d'alimentation correcte
- ⑤ Commutateur marche/arrêt à glissière
- ⑥ Parties préhensibles
- ⑦ Cordon solidaire 1,5 m
- ⑧ Molette de réglage de zéro DC
- ⑨ Fiches de sécurité Ø 4 mm

3/ PROCEDURE D'EMPLOI

3.1/ MISE EN MARCHE

Mettre le commutateur à glissière ⑤ sur le calibre 1000 A (sensibilité 1 mV/A).

Le fonctionnement correct est signalé par le voyant de couleur verte ④ indiquant le bon état de la pile (alimentation correcte). Si ce témoin vert ne s'allume pas à la mise en marche, ou vient à s'éteindre en cours d'utilisation, il est alors nécessaire de procéder au remplacement de la pile (voir chapitre MAINTENANCE).

3.2/ REGLAGE DU ZERO

Assurez-vous que les mâchoires ② de la pince sont bien fermées et qu'elles n'enserrent aucun conducteur. Reliez la pince à votre appareil de mesure configuré suivant le calibre tension adéquat. Puis manipulez la molette ⑧ jusqu'à obtenir zéro DC sur votre appareil de mesure.

3.3/ MESURE

Après avoir mis en marche la pince, l'avoir reliée à l'appareil de mesure avec le calibre adéquat et avoir réglé le zéro DC (voir les deux paragraphes précédents), enserrez le conducteur à mesurer entre les mâchoires de la pince ① et la refermer.

La valeur mesurée s'affiche sur l'appareil associé.

En fonction de la sensibilité de la pince et du calibre de votre appareil de mesure, effectuez le rapport de conversion pour obtenir la valeur du courant.



En mesure de courant continu, s'assurer que la flèche figurant sur le bord extérieur des mâchoires correspond au sens du courant circulant dans le conducteur (source → récepteur).

4/ CARACTÉRISTIQUES

Calibres	rapport entrée/sortie	étendue de mesure		
		A AC eff.	A crête maxi	A DC
1000 A	1 mV/A	0,5...1000	0,5...1400	0,5...1400


4.1/ CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

- Température : 18...28°C
- Taux d'humidité : 20...75% HR
- Tension de pile : 9 V ± 0,1 V
- Position du conducteur : centré sur les repères de la pince
- Champ magnétique : champ terrestre continu
- Absence de champ magnétique alternatif externe
- Absence de champ électrique
- Mesure pour un courant continu ou un courant alternatif sinusoïdal ≤ 65 Hz
- Impédance de l'appareil de mesure : ≥ 1 MΩ et ≤ 100 pF

4.2/ CONDITIONS D'UTILISATION

L'appareil doit être utilisé dans les conditions suivantes pour satisfaire à la sécurité de l'utilisateur et aux performances métrologiques :

- Utilisation en intérieur
- Altitude : ≤ 2000 m
- Altitude de transport : ≤ 12 000 m

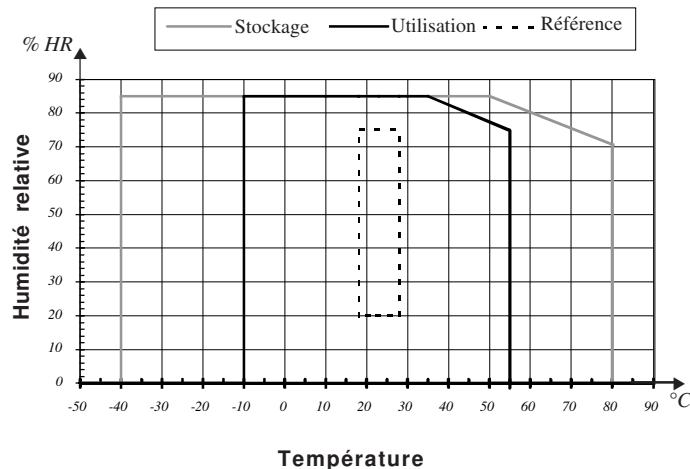

4.3/ CARACTÉRISTIQUES METROLOGIQUES

Toutes les erreurs sont indiquées en % de Vs (valeur de la tension de sortie)

- Impédance de sortie : 100Ω
- Impédance de l'appareil de mesure associé $\geq 1 \text{ M}\Omega$ et $\leq 100 \text{ pF}$
- Réglage du zéro : $\pm 10 \text{ A}$ environ

■ Erreur intrinsèque dans le domaine de référence

Courant primaire	0,5...100 A	100...800 A	800...1000 A AC 800...1400 A DC
Précision	$\leq 1,5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2,5\%$	$\leq 4\%$

■ Erreur de phase (45...65 Hz)

Courant primaire	10...200 A	200...1000 A
Déphasage	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Temps de montée de 10 à 90% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Temps de descente de 90 à 10% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Bruit en sortie :
 - de DC à 1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ crête-crête (ou 1 A crête-crête)
 - de DC à 5 kHz $\leq 1,5 \text{ mV}$ crête-crête (ou 1,5 A crête-crête)
 - de 1 Hz à 5 kHz $\leq 500 \mu\text{V}$ rms (ou 0,5 A rms)

Paramètres d'influences

- Influence maxi de la fréquence sur la mesure (à ajouter à l'erreur dans le domaine de référence) :
 - de 65 à 440 Hz, -2%
 - de 440 à 1000 Hz -5%
 - de 1 kHz à 5 kHz -4 dB
- Tension pile : $\leq 1 \text{ A/V}$
- Température : $\leq 300 \text{ ppm } /^\circ\text{C}$ ou $0,3\% / 10^\circ\text{C}$
- Humidité 10...85% HR à température ambiante : $\leq 0,5 \%$
- Position d'un conducteur de $\varnothing 20 \text{ mm}$:
 - de DC à 440 Hz < 0,5%
 - de DC à 1 kHz < 1%
 - de DC à 2 kHz < 3%
 - de DC à 2 kHz < 10%
- Conducteur adjacent parcouru par un courant alternatif 50...60 Hz, à 23 mm de la pince : < 10 mA/A
- Influence d'un champ extérieur de 400 A/m (50 Hz) sur câble centré : < 1,3 A
- Réjection de mode commun : > 65 dB A/V de 50 à 400 Hz
- Rémanence : < 4 mA/A pour un courant DC passant de -1400 A à +1400 A

4.4/ CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Etanchéité : IP 30 suivant IEC 529
 - Enserrage : un câble Ø 39 mm (ou deux câbles Ø 25 mm)
une barre de section 50 x 12,5 mm
 - Dimensions pince hors tout : 237 x 97 x 44 mm
 - Cordon solidaire : 1,5 m
 - Masse : 440 g
- Hauteur de chute : suivant IEC 68-2-32
 - Protection contre les chocs : 100 g suivant IEC 68-2-27
 - Vibrations : suivant IEC 68-2-6
 - Protection contre les impacts : IK04 0,5 J suivant EN 50102

4.5/ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation : pile 9 V (type 6LR61, 6LF22 ou NEDA 1604)

Autonomie : environ 120 heures avec une pile alcaline

Limite de fonctionnement

En courant continu : 3000 A permanent

En alternatif : 1000 A permanent jusqu'à 1 kHz

Le courant (AC) maximal admissible en surcharge à partir de 1 kHz est défini et selon la formule suivante:

$$I_{p \text{ max}} = \frac{1000}{F(\text{kHz})}$$

Chocs électriques

Appareil à double isolation ou isolation renforcée suivant IEC 61010-1 & 2-032.

Entre le primaire, le secondaire et la partie préhensible située sous la garde, tension d'épreuve diélectrique : 7850 V DC

Tension maximum de mode commun entre le conducteur sur lequel on fait la mesure et la terre, ou la sortie et la terre : 600 V pour les installations de catégorie III et degré de pollution 2

Catégorie d'installation et degré de pollution suivant IEC 664 et 664A

4.6/ COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Émission et immunité en milieu industriel selon IEC 61326-1.

5/MAINTENANCE



Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de rechange qui ont été spécifiées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de tout accident survenu suite à une réparation effectuée en dehors de son service après-vente ou des réparateurs agréés.

5.1/REEMPLACEMENT DE LA PILE

- Déconnecter entièrement la pince du circuit à mesurer et de l'appareil de mesure sur lequel elle est reliée.
- Dévisser la vis imperdable maintenant le couvercle de la trappe à pile.
- Remplacer la pile 9 V (type 6LF22, 6LR61 ou Neda 1604).
- Revisser le couvercle de la trappe à pile.

5.2/NETTOYAGE

Maintenir un parfait état de propreté au niveau de la fermeture des mâchoires.

Le nettoyage du corps de la pince est à effectuer à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse.

Le rinçage s'effectue également avec un chiffon humide imbibé d'eau claire.

Ne jamais faire couler d'eau sur la pince.

5.3/VERIFICATION METROLOGIQUE



Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.

Pour les vérifications et étalonnages de vos appareils, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux agences Manumesure.

Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 43 - Fax : 02 31 64 51 09

5.4/REPARATIONS

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre centre technique régional Manumesure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordinnées disponibles sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com> ou par téléphone aux numéros suivants : 02 31 64 51 55 (centre technique Manumesure) , 01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

English

Thank you for purchasing a **Chauvin Arnoux AC/DC current clamp**.
To get the best service from this instrument:

- **read** this user's manual carefully
- **respect** the safety precautions detailed



WARNING, risk of DANGER ! The operator must refer to these instructions whenever this danger symbol appears.



Application or withdrawal authorized on conductors containing dangerous voltages. Type A current sensor as per IEC 61010-2-032.



Equipment protected throughout by double or reinforced insulation.



The CE marking indicates conformity with European directives, in particular LVD and EMC.



The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European Union, the product must undergo selective disposal in compliance with Directive WEEE 2002/96/EC. This equipment must not be treated as household waste.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS ⚠

- Only use the PAC 20 clamp indoors.
- Do not expose the clamp to running water.
- Do not use the PAC 20 clamp on conductors at a voltage of more than 600 V in relation to the earth.
- For measurements on DC current, check zero output. Adjust if necessary (see "Operating procedure").
- During measurement, ensure that the conductor is in line with the markings on the jaws and that the clamp closes correctly.
- Your clamp is supplied with a set of adhesive labels. Choose the label for your and stick it to the back of the case.

WARRANTY

Our guarantee is applicable for twelve months after the date on which the equipment is made available (extract from our General Conditions of Sale, available on request).

TO ORDER

Ref.

Clamp PAC 20 P01120071

Supplied with a 9 V battery, a set of labels in 5 languages to stick to the instrument, and a User Manual.

SUMMARY

	page
1 Presentation	10
2 Description	11
3 Operating procedure	11
3.1 Switching on	11
3.2 DC zero adjustmen	11
3.3 Measurement	11
4 Specifications	12
4.1 Reference conditions	12
4.2 Operating conditions	12
4.3 Metrological specifications	13
4.4 Mechanical specifications	14
4.5 Electrical specifications	14
- Operating limits	14
- Electric shocks	14
4.6 Electromagnetic compatibility	14
5 Maintenance	15
5.1 Replacing the battery	15
5.2 Cleaning	15
5.3 Calibration	15
5.4 Repairs	15
6 Appendices	37

1/ PRESENTATION

The PAC 20 current clamp measures DC or AC currents, without opening the circuit they are flowing in. The current clamp is used as an accessory for multimeters, recorders.

This clamp measures DC currents up to 1400 A and AC currents up to 1000 A. It outputs the form and amplitude of the current measured as a voltage image of the primary current.

The PAC 20 has one range, 1000 A (sensitivity 1 mV/A), a zero adjust rotative button, and one light indicator for power supply.

2/ DESCRIPTION

See descriptive diagram at the end of the User Manual.

- ① Location of the conductor during measurement
- ② Jaws
- ③ Protective non-slip guard
- ④ Green light indicating correct power supply
- ⑤ 3-position on/off sliding switch
- ⑥ Hand-held parts
- ⑦ Fitted lead 1.5 m
- ⑧ Zero DC adjust rotative button
- ⑨ Safety plugs Ø 4 mm

3/ OPERATING PROCEDURE

3.1/ SWITCHING ON

Set the sliding switch ⑤ to the position 1000 A range (sensitivity 1 mV/A). Correct operation is indicated by a green light ④ indicating that the battery is in good condition.

If this green indicator does not come on when the clamp is switched on, or goes out during the operation of the clamp it is necessary to replace the battery (see MAINTENANCE chapter).

3.2/ DC ZERO ADJUSTMENT

Ensure that the jaws ② of the clamp are correctly closed and that they do not enclose any conductor. Connect the clamp to your measurement instrument set up according to the appropriate voltage range then turn the rotative button ⑧ until zero DC is displayed on the measurement instrument.

3.3/ MEASUREMENT

After having switched on the clamp, connected it to the measurement instrument on the appropriate range, and set the zero DC (see the two paragraphs above), enclose the conductor to be measured ① in the jaws of the clamp and closed it.

The value is displayed on the measurement instrument.

Depending on the sensitivity selected on the clamp and the range of your measurement instrument, apply the conversion ratio to get the value of the current.



On DC current measurement, ensure that the arrow located on the external edge of the jaws corresponds to the direction of the current flowing in the conductor (source ⇒ receiver).

4/ SPECIFICATIONS

Ranges	Input/output ratio	Measurement extent		
		A AC rms	A peak max	A DC
1000 A	1 mV/A	0.5...1000	0.5...1400	0.5...1400


4.1/ RÉFÉRENCE CONDITIONS

- Temperature: 18...28°C
- Humidity rate: 20...75% RH
- Battery voltage: 9 V ± 0.1 V
- Position of conductor: centred on the markings of the clamp
- Magnetic field: earth's DC field
- Absence of external AC magnetic field
- Absence of electric field
- Measurement for a DC current or an AC sinusoidal current ≤ 65 Hz
- Impedance of the measurement instrument: ≥ 1 MΩ and ≤ 100 pF

4.2/ OPERATING CONDITIONS

The instrument must be used in the following conditions to satisfy the safety of the user and the metrological performance:

- Use indoors
- Altitude: ≤ 2000 m
- Transportation altitude: ≤ 12 000 m

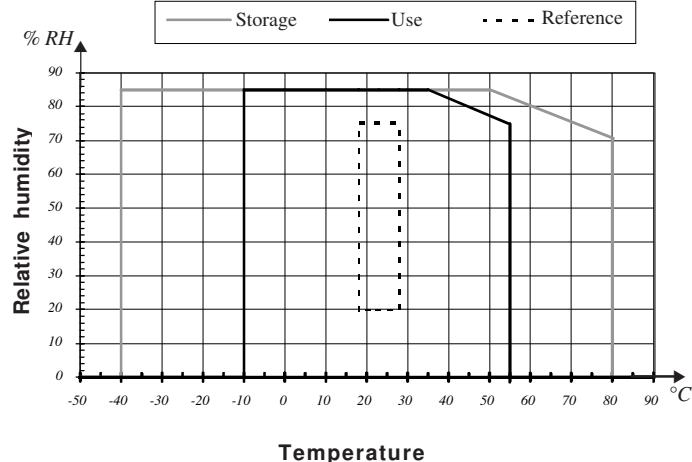

4.3/ METROLOGICAL SPECIFICATIONS

All the errors are indicated as a % of Vs (value of output voltage)

- output impedance : 100 Ω
- Impedance of the measurement instrument connected: $\geq 1 \text{ M}\Omega$ and $\leq 100 \text{ pF}$
- zero adjustment : $\pm 10 \text{ A}$

■ Intrinsic error in the reference range

Primary current	0.5...100A	100...800A	800...1000AAC 800...1400ADC
Accuracy	$\leq 1.5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2.5\%$	$\leq 4\%$

■ Phase error (45...65 Hz)

Primary current	10...200 A	200...1000 A
Phase shift	$\leq 2.5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Rise time from 10 to 90% Vs: $\leq 100 \mu\text{s}$
- Fall time from 90 to 10% Vs: $\leq 100 \mu\text{s}$
- Output noise:
 - from DC to 1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ peak-peak (or 1 A peak-peak)
 - from DC to 5 kHz $\leq 1.5 \text{ mV}$ peak-peak (or 1.5 A peak-peak)
 - from 1 Hz to 5 kHz $\leq 500 \mu\text{V}$ rms (or 0.5 A rms)

Distortion parameters

- Maximum distortion of the frequency on the measurement (to be added to the error in the reference range):
 - from 65 to 440 Hz -2%
 - from 440 to 1000 Hz -5%
 - from 1kHz to 5 kHz -4 dB
- Battery voltage: $\leq 1 \text{ A/V}$
- Temperature: $\leq 300 \text{ ppm } /{}^\circ\text{C}$ or $0.3\% /10^\circ\text{C}$
- Humidity 10...85% RH at ambient temperature: $\leq 0.5\%$
- Position of a conductor of $\varnothing 20 \text{ mm}$:
 - from DC to 440 Hz $< 0.5\%$
 - from DC to 1 kHz $< 1\%$
 - from DC to 2 kHz $< 3\%$
 - from DC to 2 kHz $< 10\%$
- Adjacent conductor carrying an AC current 50...60 Hz, at 23 mm from the clamp: $< 10 \text{ mA/A}$
- Distortion of an external field of 400 A/m (50 Hz) on centred cable: $< 1.3 \text{ A}$
- Common mode rejection: $> 65 \text{ dB A / V}$ from 50 to 400 Hz
- Residual magnetism: $< 4 \text{ mA/A}$ for a DC current from -1400A to +1400 A

4.4/ MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Watertightness:IP 30 in accordance with IEC 529
- Clamping diameter:1 cable Ø 39 mm (or 2 cables Ø 25 mm)
1 busbar of cross section 50 x 12.5 mm
- Outside dimensions of clamp:237 x 97 x 44 mm
- Fitted lead:1.5 m
- Weight:440 g
- Drop height:to IEC 68-2-32
- Protection from shocks:100 g to IEC 68-2-27
- Vibrations:to IEC 68-2-6
- Protection from shocks:IK04 0.5 J in accordance with EN 50102

4.5/ ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 9 V battery (type 6LR61, 6LF22 or NEDA 1604)
Battery life: approx. 120 hours with an alkaline battery.

Operating limits

On DC current: 3000 A permanent

On AC: 1000 A permanent up to 1 kHz

The max permitted AC overload current from 1 kHz is defined in accordance with the following formula:

$$I_{p \max} = \frac{1000}{F \text{ (kHz)}}$$

Electric shocks

Instrument with dual insulation or strengthened insulation in accordance with IEC 61010-2-032.

Between the primary, the secondary and the hand-held part located below the guard, dielectric test voltage: 7850 V DC.

Maximum common mode voltage between the conductor on which the measurement is made and the earth, or the output and the earth:600 V for installations of category III and degree of pollution 2.

Installation category and degree of pollution in accordance with IEC 664 and 664A

4.6/ ÉLECTROMAGNÉTIC COMPATIBILITY

Emissions and immunity in an industrial setting compliant with IEC 61326-1.

5/ MAINTENANCE

 For maintenance, use only specified spare parts. The manufacturer will not be held responsible for any accident occurring following a repair done other than by its After Sales Service or approved repairers.

5.1/ REPLACING THE BATTERY

- Completely disconnect the clamp from the circuit to be measured and the measurement instrument it is connected to.
- Unscrew the tool release screw holding the cover of the battery compartment.
- Replace the 9 V battery (type 6LF22, 6LR61 or NEDA 1604).
- Replace the cover of the battery compartment.

5.2/ CLEANING

Keep the jaw faces and mechanism perfectly clean.
The body of the clamp should be cleaned with a cloth moistened with soapy water.
Rinse with a cloth moistened with clean water.
Never expose the clamp to running water.

5.3/ CALIBRATION



Like all measuring or testing devices, the instrument must be checked regularly.

This instrument should be checked at least once a year. For checking and calibration, contact one of our accredited metrology laboratories (information and contact details available on request), at our Chauvin Arnoux subsidiary or the branch in your country.

5.4/ REPAIRS

For all repairs before or after expiry of warranty, please return the device to your distributor.

Deutsch

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf des **Zangenstromwandler** und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Um die besten Ergebnisse mit Ihrem Me gerät zu erzielen, bitten wir Sie :

- die vorliegende Bedienungsanleitung **aufmerksam zu lesen**
- die darin enthaltenen Sicherheitshinweise **zu beachten**



ACHTUNG, GEFAHR ! Sobald dieses Gefahrenzeichen irgendwo erscheint, ist der Benutzer verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.



Anbringung oder Abnahme zulässig an Leitungen unter Gefährdungsspannung. Stromsonde Typ A gemäß IEC 61010 2 032.



Das Gerät ist durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien, insbesondere der Niederspannungs-Richtlinie und der EMV-Richtlinie.



Der durchgestrichene Müllheimer bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

! SICHERHEITSHINWEISE !

- Verwenden Sie den Zangenstromwandler PAC 20 nur in Innenräumen!
- Zangenstromwandler nicht mit Wasser bespritzen oder in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie den Zangenstromwandler PAC 20 niemals an Leitern, die ein Potential von mehr als 600 V gegenüber Erde aufweisen.
- Vergewissern Sie sich vor Gleichstrommessungen, daß der Zangenausgang auf Null liegt. Nehmen Sie gegebenenfalls einen Nullabgleich der Zange vor (siehe "Bedienungshinweise").
- Achten Sie bei Messungen darauf, daß die Lage des Leiters mit den Markierungen auf den Zangenbacken übereinstimmt und daß die Backen richtig geschlossen sind.
- Der Zangenstromwandler wird mit einem Satz Aufklebeetiketten geliefert. Suchen Sie das Etikett mit Ihrer Sprache aus und kleben Sie es auf die Gehäuserückseite.

GARANTIE

Unsere Garantie erstreckt sich auf eine Dauer von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung des Geräts (Auszug aus unseren allg. Verkaufsbedingungen. Erhältlich auf Anfrage).

BESTELLANGABEN

Best. Nr.

ZANGENSTROMWANDLERPAC20 P01120071
Lieferung mit 9V-Batterie, einem Satz Aufklebe-Etiketten in 5 Sprachen für das
Meßgerät und Bedienungsanleitung

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
1 Gerätevorstellung	17
2 Gerätebeschreibung	18
3 Bedienungshinweise	18
3.1 Einschalten	18
3.2 Nullabgleich für DC-Strommessungen	18
3.3 Strommessungen	18
4 Technische Daten	19
4.1 Bezugsbedingungen	19
4.2 Betriebsbedingungen	19
4.3 Meßtechnische Eigenschaften	20
4.4 Mechanische Eigenschaften	20
4.5 Elektrische Eigenschaften	21
- Grenzwerte	21
- Spannungsfestigkeit	21
4.6 Elektromagnetische Verträglichkeit	21
5 Wartung	22
5.1 Batteriewechsel	22
5.2 Reinigung	22
5.3 Kalibrierung	22
5.4 Reparaturen	22
6 Anhang	37

1/ GERÄTEVORSTELLUNG

Der Zangenstromwandler PAC 20 dient zur Messung von Gleich- oder Wechselströmen in Leitern während des Betriebs und ohne diese zu unterbrechen. Die Anzeige des Meßwerts erfolgt über ein angeschlossenes Meßgerät: Multimeter, Meßwertschreiber (Plotter) usw...

Der Meßumfang der PAC 20-Zange reicht bis 1400 A bei Gleichströmen und bis 1000 A bei Wechselströmen. Die Zange liefert am Ausgang eine Spannung, die in Form und Amplitude genau dem im Primärkreis gemessenen Strom entspricht.

Der Zangenstromwandler besitzt einen Meßbereich für 1000 A (Empfindlichkeit 1 mV/A), einen Rändelknopf für den DC-Nullabgleich und eine Kontrolleuchte für die ausreichende Batterie-Stromversorgung.

2/ GERÄTEBESCHREIBUNG

Die Zeichnung am Ende der Bedienungsanleitung :

- ① Ausschnitt für Leiter
- ② Zangenbacken
- ③ Griffschutz
- ④ grüne Batteriekontrolleuchte
- ⑤ EIN/AUS-Schiebeschalter
- ⑥ Griff mit Zangenöffnungstaste
- ⑦ Vergossenes Anschlußkabel, 1,5 m lang,
- ⑧ Rändelklop für DC-Nullabgleich
- ⑨ Sicherungsstecker Ø 4 mm

3/ BEDIENUNGSHINWEISE

3.1 EINSCHALTEN

Stellen Sie den Schiebeschalter ⑤ auf Meßbereich 1000A (Empfindlichkeit: 1 mV/A). Die grüne LED ④ leuchtet bei eingeschaltetem Gerät und korrekter Batterie-Stromversorgung. Wenn die LED ④ beim Einschalten nicht aufleuchtet oder nach einigen Minuten Betrieb erlöscht, muß die Batterie gewechselt werden (siehe Abschnitt WARTUNG).

3.2 NULLABGLEICH FÜR DC-STROMMESSUNGEN

Achten Sie darauf, daß die Backen ② der Zange richtig geschlossen sind und kein Leiter umschlossen wird. Schließen Sie die Zangenstromwandler an das Meßgerät an und wählen Sie einen geeigneten Meßbereich. Nun drehen Sie den Rändelknopf ⑧ bis Sie auf Ihrem Meßgerät genau DC-Nullabgleich V ablesen.

3.3 STROMMESSUNGEN

Nach Einschalten des Zangenstromwandlers, Anschluß an das Meßgerät und richtigem Nullabgleich (siehe Punkte 3.1 und 3.2 oben) umschließen Sie den Leiter mit dem zu messenden Strom im Ausschnitt ① mit den Zangenbacken.

Der gemessene Spannungswert erscheint nun auf dem angeschlossenen Meßgerät. Je nach Übersetzungsverhältnis der Zange und Meßbereich des Gerätes muß dieser Wert in die entsprechende Stromstärke umgerechnet werden.



Achten Sie bei Gleichstrommessungen darauf, daß der Strom in Richtung des Pfeils auf den Zangenbacken durch die Zange fließt! (Stromquelle ⇒ Verbraucher)

4/ TECHNISCHE DATEN

Bereich	Übersetzungsverhältnis	Meßumfang		
		A AC eff	A max. Spitze	A DC
1000 A	1 mV/A	0,5 ... 1000	0,2 ... 1400	0,5 ... 1400


4.1 BEZUGSBEDINGUNGEN

- Temperatur : 18...28°C
- Rel. Feuchte : 20...75% r.F.
- Batteriespannung : 9 V ± 0,1 V
- Lage des Leiters: zentriert zwischen Markierungen auf den Zangenbacken
- Magnetfeld : konstantes Erdmagnetfeld
- keine externen wechselnden Magnetfelder
- keine elektrischen Felder
- Messung von Gleichströmen oder von sinusförmigen Wechselströmen ≤ 65 Hz
- Eingangsimpedanz des angeschlossenen Meßgeräts : ≥ 1 MΩ, ≤ 100 pF

4.2 BETRIEBSBEDINGUNGEN

Um die angegebenen Spezifikationen zu erreichen und um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, sind die folgenden Betriebsbedingungen einzuhalten:

- Benutzung in geschlossenen Räumen
- Meereshöhe : ≤ 2000 m
- Max. Meereshöhe für Transport : ≤ 12 000 m

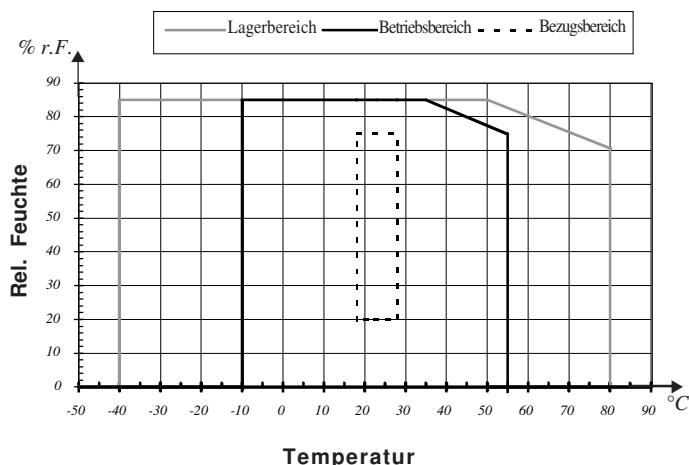

4.3 MEßTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Sämtliche Fehler sind in % der Ausgangsspannung Vs angegeben.

- Ausgangsimpedanz : 100Ω
- Eingangsimpedanz des angeschlossenen Meßgeräts: $\geq 1 M\Omega$ und $\leq 100 pF$
- Nulleinstellungsbereich : ca. $\pm 10 A$

■ Fehler unter Bezugsbedingungen

Primärstrom	0,5...100A	100...800A	800...1000AAC 800...1400ADC
Abweichung	$\leq 1,5\% + 1 mV$	$\leq 2,5\%$	$\leq 4\%$

■ Phasenfehler im Bereich (45...65 Hz)

Primärstrom	10...200A	200...1000A
Phasenversch.	$\leq 2^\circ$	$\leq 1,5^\circ$

- Anstiegszeit von 10% bis 90% Vs : $\leq 100 \mu s$
- Abfallzeit von 90% bis 10% Vs : $\leq 100 \mu s$
- Ausgangsrauschen :
 - von DC bis 1 kHz $\leq 1 mV_{ss}$ bzw. 1 Ass
 - von DC bis 5 kHz $\leq 1,5 mV_{ss}$ bzw. 1,5 Ass
 - von 1 Hz bis 5 kHz $\leq 500 \mu V$ rms bzw. 0,5A rms

Einflußgrößen auf den Meßfehler

- Einfluß der Frequenz auf den Meßfehler (addiert sich zum Meßfehler unter Bezugsbedingungen):
 - von 65 Hz und 440 Hz -2%
 - von 440 Hz und 2 kHz -5%
 - von 1 kHz und 5 kHz -4 dB
- Batteriespannung : $\leq 1 A/V$
- Temperatur : $\leq 300 ppm / ^\circ C$ oder $0,3\% / 10^\circ C$
- Rel. Feuchte 10...85% bei Raumtemperatur : $\leq 0,5\%$
- Lage eines Leiters von 20 mm Ø :
 - DC bis 440 Hz < 0,5%
 - DC bis 1 kHz < 1%
 - DC 2 kHz < 3%
 - DC 2 kHz < 10%
- Benachbarter Leiter, der in 23 mm Abstand zur Zange von einem AC-Strom mit 50...60 Hz durchflossen wird: < 10 mA/A
- Einfluß eines externen Feldes mit 400 A/m, 50 Hz, auf zentrierten Leiter: < 1,3 A
- Gleichtaktunterdrückung: > 65 dB A/V von 50 bis 400 Hz
- Remanenz : < 4 mA/A für einen DC-Strom der von -1400 A auf +1400 A wechselt

4.4 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse : IP 30 gem. IEC 529
- Umschließung : 1 kabel mit Ø 39 mm (bzw 2 kabel Ø 25 mm)
1 Stromschiene 50 x 12,5 mm

- Außenabmessungen der Zange : 237 x 97 x 44 mm
- Vergossenes Anschlußkabel: 1,5 m lang
- Gewicht : ca. 440 g
- Max. Fallhöhe : gem. IEC 68 - 2 - 32
- Stoßfestigkeit : 100 g gem. IEC 68 - 2 - 27
- Schwingungsfestigkeit : gem. IEC 68 - 2 - 6
- Schlagfestigkeit : IK04 0.5 J gem. EN 50102

4.5 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung : 9 V-Batterie (Typ 6LR61, 6LF22 oder NEDA 1604)

Batteriebetriebsdauer : ca. 120 Std mit einer Alkali-Batterie

Grenzwerte

Für Gleichstrom : 3000 A dauernd

Für Wechselstrom : 1000 A dauernd, bis 1 kHz

Der maximale zulässige AC-Überlaststrom bei Frequenzen ab 1 kHz ergibt sich aus der folgenden Formel :

$$I_{p\ max} = \frac{1000}{F(\text{kHz})} \text{ definirt}$$

Spannungsfestigkeit

Gerät ist doppelt isoliert bzw. schutzisoliert nach IEC 61010-2-032.

Durchschlagspannungsprüfung zwischen Primärkreis, Sekundärkreis und Griff unterhalb des Griffschutzes : 7850 V DC.

Max. Gleichtaktspannung zwischen dem zu messenden Leiter und Erde, bzw. zwischen Zangenaustritt und Erde : 600 V bei Anlagen der Klasse III und Verschmutzungsgrad 2 (Installationsklasse und Verschmutzungsgrad gem. Norm IEC 664 und 664 A)

4.6 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Störaussendung und Störimmunität im industriellen Umfeld gemäß IEC 61326-1

5/ WARTUNG



Verwenden Sie für Reparaturen ausschließlich die angegebenen Ersatzteile. Der Hersteller haftet keinesfalls für Unfälle oder Schäden, die nach Reparaturen außerhalb seines Kundendienstnetzes oder durch nicht von ihm zugelassene Reparaturbetriebe entstanden sind.

5.1 BATTERIEWECHSEL

- Die Meßzange ausschalten, vom zu messenden Stromkreis und vom angeschlossenen Meßgerät abklemmen.
- Die unverlierbare Schraube am Batteriefach lösen und Deckel abnehmen.
- 9V-Batterie ersetzen (Typ 6LF22, 6LR61 oder NEDA 1604).
- Deckel wieder auf das Batteriefach aufsetzen und festschrauben.

5.2 REINIGUNG

Die Schließflächen der Zangenbacken müssen stets einwandfrei sauber sein.

Die Meßzange lässt sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenwasser einfach reinigen.

Anschließend die Zange mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser abwischen.

Die Meßzange niemals mit Wasser bespritzen oder in Wasser eintauchen.

5.3 MEBGERÄT-ÜBERPRÜFUNG



Wie bei allen Meb und Prüfgeräten, ist eine Überprüfung in regelmäßigen Abständen erforderlich.

Für eine Überprüfung und Kalibrierung Ihrer Geräte, wenden Sie sich an die Niederlassung Ihres Landes.

5.4 REPARATUREN

Senden Sie das Gerät für Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantiezeit an Ihren Händler zurück.

Italiano

Avete acquistato una **pinza amperometrica** e vi ringraziamo della vostra fiducia. Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro strumento:

- **leggete** attentamente queste istruzioni
- **rispettate** le precauzioni d'uso citate



ATTENZIONE, rischio di **PERICOLO** ! L'operatore deve consultare il presente manuale d'uso ogni volta che vedrà questo simbolo di pericolo;



Applicazione o rimozione non autorizzata sui conduttori sotto tensione pericolosa. Sensore di corrente tipo B secondo EN 61010-2-032.



Strumento protetto da isolamento doppio o rinforzato.



La marcatura CE indica la conformità alle direttive europee, relativamente alla DBT e CEM.



La pattumiera sbarrata significa che nell'Unione Europea, il prodotto è oggetto di smaltimento differenziato conformemente alla direttiva DEEE 2002/96/CE (concernente gli apparecchi elettrici e elettronici). Questo materiale non va trattato come rifiuto domestico.

⚠ PRECAUZIONI D'USO ⚠

- Non utilizzare la pinza PAC 20 negli ambienti esterni
- Non esporre la pinza a getti d'acqua.
- Non usare la pinza PAC 20 per conduttori con potenziale superiore a 600 V rispetto terra.
- Per le misurazioni con corrente continua, controllare che l'uscita sia zero e regolarlo se necessario (vedi "Procedura di utilizzo").
- Nelle operazioni di misura verificare che il conduttore sia perfettamente allineato con i riferimenti delle ganasce e che la chiusura della pinza sia corretta.
- La pinza è fornita con un set di etichette auto-collanti. Scegliere l'etichetta di lingua appropriata e incollarla sulla parte posteriore della scatola.

GARANZIA

La nostra garanzia si esercita, salvo disposizione specifica, durante dodici mesi dopo la data di messa a disposizione del materiale (estratto dalle nostre Condizioni Generali di Vendita, disponibile a richiesta).

PER ORDINARE

PINZA PAC 20 P01120071

Fornita in valigetta con una pila 9 V, una serie di etichette in cinque lingue da incollare sull'apparecchio e le istruzioni per l'uso.

INDICE

	pagina
1 Presentazione	24
2 Descrizione	25
3 Procedura di utilizzo	25
3.1 Avviamento	25
3.2 Regolazione dello zero DC	25
3.3 Misurazione	25
4 Caratteristiche	26
4.1 Condizioni di riferimento	26
4.2 Condizioni d'impiego	26
4.3 Caratteristiche metrologiche	27
4.4 Caratteristiche meccaniche	27
4.5 Caratteristiche elettriche	28
- Limite di funzionamento	25
- Shock elettrico	28
4.6 Compatibilità elettromagnetica	28
5 Manutenzione	29
5.1 Sostituzione della pila	29
5.2 Pulizia	29
5.3 Verifica metrologica	29
5.4 Manutenzione	29
6 Allegati	37

1/ PRESENTAZIONE

La pinza amperometrica PAC 20 consente di misurare una corrente continua o alternata senza aprire il circuito sul quale viene eseguito la misura. Deve essere utilizzata come accessorio per un multimetro, registratore, ecc.

Questa pinza misura la corrente continua fino a 1400 A. e la corrente alternata fino a 1000 A. La pinza PAC 20 restituisce la corrente misurata sotto forma di una tensione che è l'immagine della corrente primaria.

La pinza PAC 20 dispone di una portata unica 1000 A (sensibilità 1 mV/A), di una rotellina di regolazione dello zero e di una spia di alimentazione corretta.

2/ DESCRIZIONE

Vedere schema descrittivo alla fine delle istruzioni d'uso :

- ① Passaggio conduttore durante la misura
- ② Ganasce
- ③ Protezione anti-scivolo
- ④ Spia verde di alimentazione corretta
- ⑤ Comutatore marcia/arresto a scorrimento
- ⑥ Parti auto-grip
- ⑦ Cavo solidale 1,5 m
- ⑧ Rotellina di regolazione dello zero DC
- ⑨ Spinotti di sicurezza Ø 4 mm

3/ PROCEDURA DI UTILIZZO

3.1 AVVIAMENTO

Porre il commutatore a scorrimento ⑤ sulla portata 1000 A (sensibilità 1 mV/A).

Il corretto funzionamento viene segnalato da una spia verde ④ che indica il buono stato della batteria (alimentazione corretta). Se la spia non si accende all'avviamento o si spegne nel corso del funzionamento, è necessario sostituire la pila (vedi il capitolo MANUTENZIONE).

3.2 REGOLAZIONE DELLO ZERO

Accertare che le ganasce ② della pinza siano ben chiuse e che non trattengano alcun conduttore. Collegare la pinza all'apparecchio di misura configurato per la portata appropriata. Poi agire sulla rotellina ⑧ per ottenere lo zero DC sullo strumento di misura.

3.3 MISURAZIONE

Dopo aver avviato la pinza, aver collegato lo strumento di misura con la portata adeguata e regolato lo zero DC (vedi i due paragrafi precedenti), serrare il conduttore fra le ganasce della pinza ① e chiuderla.

il valore misurato è visualizzato sull'apparecchio associato.

In funzione della sensibilità selezionata sulla pinza e della portata dell'apparecchio di misura, effettuate il rapporto di conversione per ottenere il valore della corrente.



Se l'operazione è effettuata in corrente continua, verificare che la freccia posta sul bordo esterno delle ganasce corrisponda al senso della corrente nel conduttore.
(sorgente ⇒ ricevitore).

4/ CARATTERISTICHE

Portata	rapporto uscita/entrata	portata di misura		
		A AC eff.	A picco max.	A DC
1000A	1 mV/A	0,5...1000	0,5...1400	0,5...1400


4.1 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

- Temperatura: 18...28°C
- Tasso di umidità: 20...75% UR
- Tensione della pila: 9 V ± 0,1V
- Posizione del conduttore: centrato sui riferimenti della pinza
- Campo magnetico: campo terrestre continuo
- Assenza di campo magnetico alternato esterno
- Assenza di campo elettrico
- Misura per una corrente continua o una corrente alternata sinusoidale ≤ 65 Hz
- Impedenza dello strumento di misura: $\geq 1 \text{ M}\Omega \leq 100 \text{ pF}$

4.2 CONDIZIONI D'IMPIEGO

L'apparecchio deve essere utilizzato nelle condizioni indicate di seguito per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e soddisfare le prestazioni metrologiche.

- Uso per interni
- Altitudine: $\leq 2000 \text{ m}$
- Altitudine di trasporto: $\leq 12.000 \text{ m}$

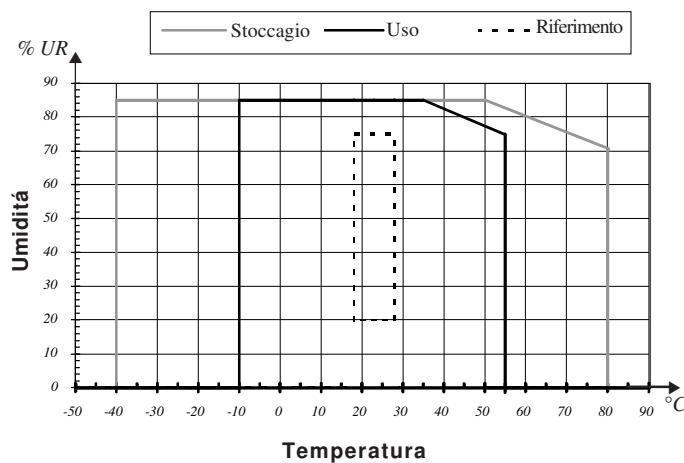

4.3 CARATTERISTICHE METROLOGICHE

Tutti gli errori sono indicati in % del Vu (Valore della tensione in uscita).

- Impedenza di uscita : 100 Ω
- Impedenza dello strumento di misura associato : $\geq 1 \text{ M}\Omega$ e $\leq 100 \text{ pF}$
- Regolazione dello zero : $\pm 10 \text{ A}$

- Errore intrinseco nell'ambito delle condizioni di riferimento

Corrente primaria	0,5... 100 A	100... 800A	800...1000 A AC 800...1400 A DC
Precisione	$\leq 1,5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2,5 \%$	$\leq 4\%$

- Errore di fase (45...65 Hz)

Corrente primaria	10...200A	200...1000A
Sfasamento	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Tempo di salita da 10 a 90% Vs: $\leq 100 \mu\text{s}$
- Tempo di discesa da 90 a 10% Vs: $\leq 100 \mu\text{s}$
- Rumore in uscita:
 da DC a 1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ cresta-cresta (o 1 A cresta-cresta)
 da DC a 5 kHz $\leq 1,5 \text{ mV}$ cresta-cresta (o 1,5 A cresta-cresta)
 da 1 Hz a 5 kHz $\leq 500 \mu\text{V}$ rms (o 0,5 A rms)

Parametri di influenza

- Influenza max. della frequenza sulla misura (da aggiungere nell'ambito di riferimento) :
 - da 65 a 440 Hz -2%
 - da 440 a 1000 Hz -5 %
 - da 1 kHz a 5 kHz -4 dB
- Tensione della pila : $\leq 1 \text{ A/V}$
- Temperatura : $\leq 300 \text{ ppm } /^\circ\text{C}$ o $0,3\% /10^\circ\text{C}$
- Umidità 10...85% UR a temperatura ambiente : $\leq 0,5 \%$
- Posizione del conduttore $\varnothing 20 \text{ mm}$:
 - da DC a 440 Hz < 0,5%
 - da 440 Hz a 1 kHz < 1%
 - da 1 a 2 kHz < 3%
 - da 2 a 2 kHz < 10%
- Conduttore adiacente percorso da corrente alternata 50...60 Hz, a 23 mm dalla pinza : < 10 mA/A
- Influenza di un campo esterno da 400 A/m (50 Hz) sul cavo centratò : < 1,3 A
- Reiezione di modo comune : > 65 dB A/V da 50 a 400 Hz
- Rimanenza : < 4 mA/A per corrente DC da -1400 A a +1400 A

4.4 CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Tenuta : IP 30 secondo IEC 529
- Serraggio : 1 cavo $\varnothing 39 \text{ mm}$ (o 2 cavi $\varnothing 25 \text{ mm}$)
 una barra di sezione $50 \times 12,5 \text{ mm}$

- Dimensioni d'ingombro della pinza : 237 x 97 x 44 mm
- Cavo solidale: 1,5 m
- Peso : 440 g

- Altezza di caduta : secondo IEC 68-2-32
- Protezione agli urti : 100 g secondo IEC 68-2-27
- Vibrazioni : secondo IEC 68-2-6
- Protezione agli impatti : IK04 0.5 J secondo EN 50102

4.5 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione : pila 9 V (tipo 6LR61, 6LF22 o NEDA 1604)

Autonomia : circa 120h con pila alcalina

Limiti di funzionamento

Corrente continua : 3000 A permanente

Corrente alternata : 1000 A permanente fino a 1 kHz

La corrente (AC) massima ammessa di sovraccarico a partire da 1 kHz è definita dalla formula seguente :

$$I_p \text{ max} = \frac{1000}{F \text{ (kHz)}}$$

Shock elettrico

Apparecchio a doppio isolamento o isolamento rinforzato secondo IEC 61010-2-032.

Tra il primario, il secondario e la parte di auto-grip sotto la protezione, tensione di prova dielettrica : 7850 V DC

Massima tensione di modo comune fra il conduttore sul quale viene eseguita la misurazione e l'uscita o la terra : 600 V per installazioni di categoria III e grado di polluzione 2

Categoria di installazione e grado di inquinamento secondo IEC 664 e 664A

4.6 COMPATIBILITA' ELETROMAGNETICA

Emissione e immunità in ambiente industriale secondo EN 61326-1.

5/ MANUTENZIONE



Per la manutenzione, utilizzare unicamente i pezzi di ricambio specificati. Il costruttore non sarà responsabile di qualsiasi incidente verificatosi a seguito di una riparazione non effettuata dal servizio di assistenza o da personale autorizzato.

5.1 SOSTITUZIONE DELLA PILA

- scollegare completamente la pinza dal circuito da misurare e dallo strumento di misura al quale è collegata
- svitare la vite di chiusura del coperchio sulla sede della pila.
- sostituire la pila 9 V (tipo 6LF22, 6LR61 o Neda 1604)

5.2 PULIZIA

La chiusura delle ganasce deve essere mantenuta in perfette condizioni di pulizia.

La pulitura del corpo della pinza deve essere effettuata con un panno umido imbevuto di acqua e sapone.
Risciacquare con un panno umidificato con acqua pulita.
Non far mai colare dell'acqua sulla pinza.

5.3 VERIFICA METROLOGICA



Per tutti gli strumenti di misura e di test, è necessaria una verifica periodica.

Vi consigliamo almeno una verifica annuale dello strumento. Per le verifiche e le calibrazioni, rivolgetevi ai nostri laboratori di metrologia accreditati (informazioni e recapiti su richiesta), alla filiale Chauvin Arnoux del Vostro paese o al vostro agente.

5.4 ASSISTENZA

Per qualsiasi intervento da effettuare in garanzia o fuori garanzia, si prega d'inviare lo strumento al vostro distributore.

Español

Acaba de adquirir una **pinza ampermétrica** y les agradecemos su confianza. Para obtener el mejor rendimiento de su aparato :

- **lea** atentamente estas instrucciones de servicio
- **respetar** las precauciones usuales mencionadas en ellas



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Aplicación o retirada autorizadas en los conductores bajo tensión peligrosa. Captador de corriente tipo A según IEC 61010-2-032. Doble aislamiento.



Instrumento totalmente protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado.



La marca CE indica la conformidad con las directivas europeas DBT y CEM.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2002/96/CE.

Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.

⚠ PRÉCAUCIONES DE EMPLEO ⚠

- La pinza PAC 20 sólo ha de utilizarse en interiores.
- No ha de ser expuesta a salpicaduras de agua.
- No utilizar la pinza PAC 20 en conductores con un potencial superior a 600 V en relación a tierra.
- Para mediciones en corriente continua, asegurarse del cero de la salida. Regularlo en caso de necesidad (véase "procedimiento de empleo").
- En el momento de la medición, asegurarse de que el conductor esté perfectamente alineado dentro de las marcas de la pinza y que su cierre sea correcto.
- Su pinza se entrega con un juego de etiquetas adhesivas. Elija la etiqueta correspondiente a su idioma y péguela al dorso de la pinza.

GARANTIA

Nuestra garantía se aplica, salvo estipulación contraria, durante los doce meses siguientes a la puesta a disposición del material (extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, comunicadas sobre demanda).

PARA CURSAR PEDIDO

Pinza PAC 20 P01120071

Se entrega con pila de 9 V, juego de etiquetas en cinco idiomas para pegar al aparato e instrucciones de manejo.

INDICE

	página
1 Presentación	31
2 Descripción	32
3 Procedimiento de empleo	32
3.1 Puesta en marcha	32
3.2 Regulación del cero DC	32
3.3 Medición.....	32
4 Características	33
4.1 Condiciones de referencia	33
4.2 Condiciones de utilización	33
4.3 Características metrológicas	34
4.4 Características mecánicas	34
4.5 Características eléctricas	35
- Límite de funcionamiento	35
- Impactos eléctricos	35
4.6 Compatibilidad electromagnética	35
5 Mantenimiento	36
5.1 Cambio de la pila	36
5.2 Limpieza	36
5.3 Verificación metrológica	36
5.4 Reparación	36
6 Anexos	37

1 / PRESENTACION

La pinza ampermétrica PAC 20 mide las corrientes continuas o alternas, sin abrir el circuito sobre el que circulan. Se utiliza como accesorio de multímetro, registrador.

Esta pinza mide las corrientes continuas hasta 1400 A y las corrientes alternas hasta 1000 A. También restablece la forma y la amplitud de la corriente medida bajo el aspecto de una tensión de imagen de corriente primaria.

La PAC 20 dispone de un calibre de 1000 A (sensibilidad 1 mV/A), de un botón pulsador de puesta a cero DC y de un indicador de alimentación correcta.

2/ DESCRIPCION

Ver esquema descriptivo situado al final del manual de empleo.

- ① Ubicación del conductor durante la medida
- ② Mordazas
- ③ Protección antideslizamiento
- ④ Indicador verde de alimentación correcta
- ⑤ Conmutador deslizable marcha/paro
- ⑥ Puntos de sujeción
- ⑦ Cable solidario 1,5 m
- ⑧ Botón pulsador de puesta a cero DC
- ⑨ Clavijas de seguridad Ø 4 mm

3/ PROCEDIMIENTO DE EMPLEO

3.1 / PUESTA EN MARCHA

Colocar el interruptor deslizante ⑤ en el calibre 1000 A (sensibilidad 1 mV/A).

El funcionamiento correcto viene señalado por el indicador de color verde ④ que señala el buen estado de la pila (alimentación correcta).

Si este indicador verde no se enciende al poner el aparato en marcha, o bien se apaga mientras se está utilizando, sera necesario entonces proceder al cambio de la pila (véase capítulo MANTENIMIENTO).

3.2 / REGULACION DEL CERO

Asegurarse de que las mordazas ② de la pinza estén bien cerradas y que no encierran ningún conductor. Conectar la pinza al aparato de medida configurado de acuerdo con el calibre de tensión adecuado. A continuación, manipule el botón pulsador ⑧ hasta obtener cero DC en el aparato de medida.

3.3 / MEDICION

Después de haber puesto en marcha la pinza, haberla conectado al aparato de medición con el calibre adecuado y haber efectuado el cero automático (véanse los dos párrafos precedentes), encierre el conductor que se ha de medir con la mordaza de la pinza ①.

El valor medido se visualiza en el aparato asociado.

En función de la sensibilidad seleccionada en la pinza y del calibre del aparato de medición, efectuar la relación de conversión para obtener el valor de la corriente.



En medición de corriente continua, es preciso asegurarse de que la flecha en el borde exterior de la mordaza se corresponda con el sentido de corriente circulando en el conductor (fuente ⇒ receptor).

4 / CARACTERÍSTICAS

Calibres	relación entrada/salida	extensión de medición		
		A AC ef.	A pico máx	A DC
1000 A	1 mV/A	0,5...1000	0,5...1400	0,5...1400


4.1 / CONDICIONES DE REFERENCIA

- Temperatura: 18...28°C
- Índice de humedad: 20...75% HR
- Tensión de pila: 9 V ± 0,1 V
- Posición del conductor: centrado en las marcas de la pinza
- Campo magnético: campo terrestre continuo
- Ausencia de campo magnético alterno externo
- Ausencia de campo eléctrico
- Medición para una corriente continua o una corriente alterna sinusoidal ≤ 65 Hz
- Impedancia del aparato de medición: $\geq 1 \text{ M}\Omega \leq 100 \text{ pF}$

4.2 / CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

El aparato ha de ser utilizado en las condiciones que se indican a continuación para que cumpla con las normas de seguridad cara al usuario y para estar a la altura de las exigencias metrológicas:

- Utilización en interiores
- Altitud: $\leq 2000 \text{ m}$
- Altura de transporte: $\leq 12\,000 \text{ m}$

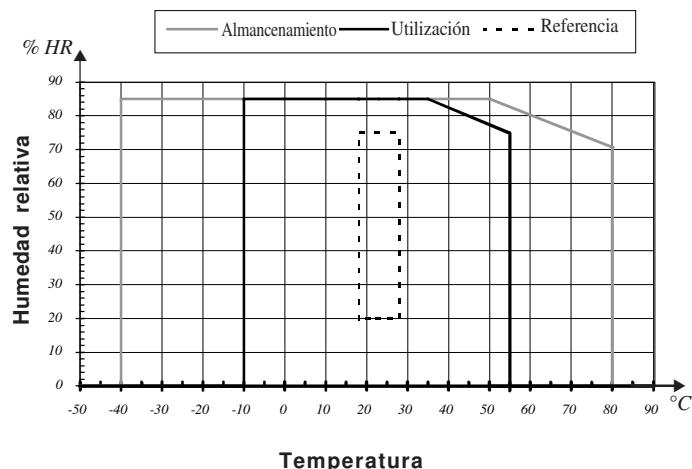

4.3/CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS

Todos los errores vienen indicados en % de Vs (valor de la tensión de salida).

- Impedancia de salida : 100 Ω
- Impedancia del aparato de medida asociado : $\geq 1 \text{ M}\Omega \leq 100 \text{ pF}$
- Puesta a cero : $\pm 10 \text{ A}$

■ Error intrínseco en el ámbito de referencia

Corriente primaria	0,5...100 A	100...800 A	800...1000 A AC 800...1400 A DC
Precisión	$\leq 1,5\% + 1 \text{ mV}$	$\leq 2,5\%$	$\leq 4\%$

■ Error de fase (45...65 Hz)

Corriente primaria	10...200 A	200...1000 A
Desfase	$\leq 2,5^\circ$	$\leq 2^\circ$

- Tiempo de ascenso de 10 a 90% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Tiempo de descenso de 90 a 10% Vs : $\leq 100 \mu\text{s}$
- Ruido de salida :
 - de DC a 1 kHz $\leq 1 \text{ mV}$ pico-pico (ó 1 A pico-pico)
 - de DC a 5 kHz $\leq 1,5 \text{ mV}$ pico-pico (ó 1,5 A pico-pico)
 - de 1 Hz a 5 kHz $\leq 500 \mu\text{V}$ Rms (ó 0,5 A rms)

Parámetros de influencias

- Influencia máxima de la frecuencia sobre medición (que ha de añadir al error en el ámbito de referencia) :
 - de 65 a 440 Hz -2%
 - de 440 a 2000 Hz -5 %
 - de 2 a 10 kHz -4 dB
- Tensión pila : $\leq 1 \text{ A/V}$
- Temperatura : $\leq 300 \text{ ppm } /^\circ\text{C}$ ó $0,3\% /10^\circ\text{C}$
- Humedad 10...85% HR a temperatura ambiente: $\leq 0,5 \%$
- Posición de un conductor de $\varnothing 20 \text{ mm}$:
 - de DC a 440 Hz < 0,5%
 - de DC a 1 kHz < 1%
 - de DC a 2 kHz < 3%
 - de DC a 2 kHz < 10%
- Conductor adyacente recorrido por una corriente alterna de 50...60 Hz, a 23 mm de la pinza : <10 mA/A
- Influencia de un campo exterior de 400 A/m (50 Hz) en cable centrado : < 1,3 A
- Rechazo de modo común : > 65 dB A/V de 50 a 400 Hz
- Remanencia : < 4 mA/A para una corriente DC que pase de -1400 A a +1400 A

4.4/CARACTERÍSTICAS MECANICAS

- Estanqueidad : IP 30 según IEC 529
- Diametro de encerramiento :
 - un cable $\varnothing 39 \text{ mm}$ (o dos cables de $\varnothing 25 \text{ mm}$)
 - una barra de sección $50 \times 12,5 \text{ mm}$

- Dimensiones globales pinza : 237 x 97 x 44 mm
- Cable solidario : 1,5 m
- Peso : 440 gr.
- Altura de caida : según IEC 68 - 2 - 32
- Protección antichoque : 100 g según IEC 68 - 2 - 27
- Vibraciones : según IEC 68 - 2 - 6
- Protección contra impactos : IK04 0.5 J según IEC 50102

4.5 / CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación : pila 9 V (tipo 6LR61, 6LF62 o NEDA 1604)

Autonomía : aproximadamente 120 horas con una pila alcalina

Límite de funcionamiento

En corriente continua: 3000 A permanente

En alterna : 1000 A permanente hasta 1 kHz

La corriente (AC) máxima admisible en sobrecarga a partir de 1 kHz está definida por la siguiente fórmula :

$$I_p \text{ máx} = \frac{1000}{F \text{ (kHz)}}$$

Impactos eléctricos

Aparato de doble aislamiento o aislamiento reforzado según IEC 61010-2-032. Entre el primario, el secundario y la parte de sujeción situada bajo la protección, tensión de resistencia dieléctrica : 7850V DC.

Tensión máxima de modo común entre el conductor sobre el que se hace la medición y tierra :

- 600 V para instalaciones de categoría III y grado de contaminación 2
- Categoría de instalación y grado de contaminación de acuerdo con IEC 664 y 664A.

4.6 / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

Emisión e inmunidad en medio industrial según IEC 61326-1.

5/ MANTENIMIENTO

 Para el mantenimiento utilizar únicamente los recambios especificados. El fabricante no se responsabiliza por accidentes que sean consecuencia de una reparación que no haya sido efectuada por su Servicio Post-Venta o por un taller concertado.

5.1 / CAMBIO DE PILA

- Desconectar completamente la pinza del circuito que se ha de medir y del aparato de medición sobre el que está conectada.
- Aflojar el tornillo imperdible que fija la tapa de la trampilla con la pila.
- Cambiar la pila de 9 V (tipo 6LF22, 6LR61 ó Neda 1604).
- Volver a atornillar la tapa de la trampilla.

5.2 / LIMPIEZA

Mantener en perfecto estado de limpieza el punto de cierre de la boca de la pinza. La limpieza del cuerpo de la pinza puede efectuarse con la ayuda de un paño humedecido con agua jabonosa. Se enjuaga a continuación con un paño humedecido con agua limpia.

No dejar jamás que caiga agua sobre la pinza.

5.3 / VERIFICACION METROLOGICA

 Al igual que todos los instrumentos de medida o de prueba, es necesario realizar una verificación periódica.

Para las verificaciones y calibraciones de sus aparatos, diríjase a los laboratorios de metrologia acreditado (relación bajo demanda).

5.4 / REPARACION

Para las reparaciones ya sean en garantía o fuera de garantía, devuelva el instrumento a su distribuidor.

6 / ANNEXE / APPENDIX / ANHANG / ALLEGATO / ANEXO


Description, voir page 4

Description, see page 11

Beschreibung, siehe Seite 18

Descrizione, vedere pag.25

Para la descripción, véase página 32

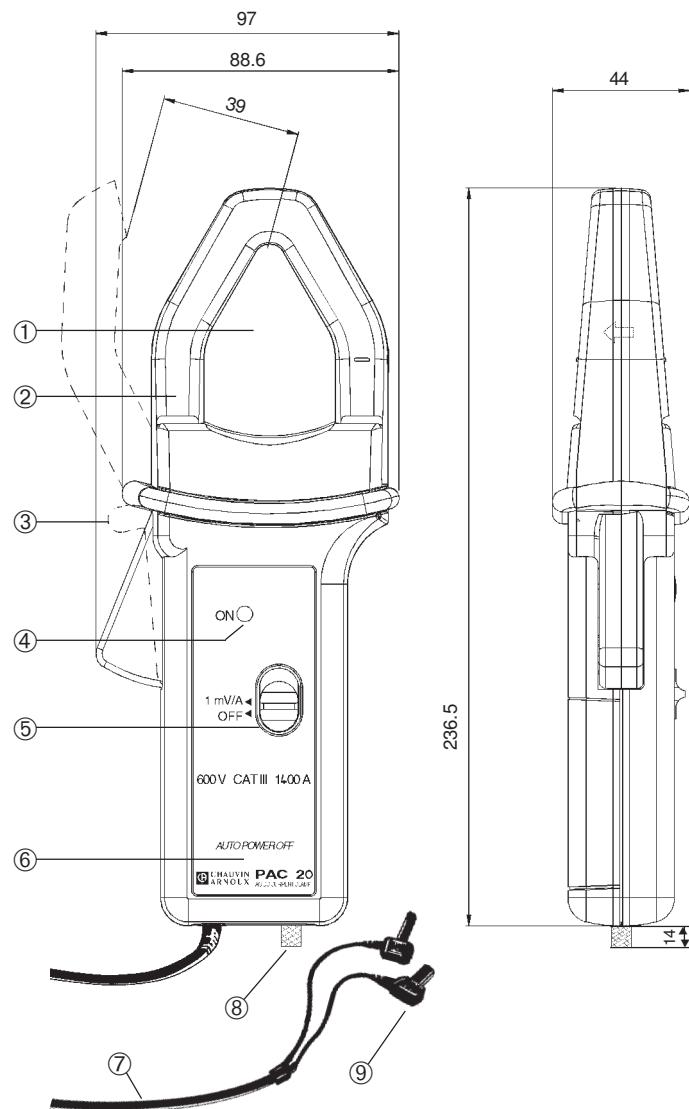



07 - 2012

code 906129356 - Ed.4

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH
Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor N° 293, Planta 1
08025 Barcelona
Tel: 93 459 08 11 - Fax: 93 459 14 43

ITALIA - Amra SpA
Via Sant'Ambrogio, 23/25 - 20050 Bareggia di
Macherio (MI)
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux
Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/3 - 1230 Wien
Tel: 01 61 61 961-0 - Fax: 01 61 61 961-61

SCANDINAVIA - CA Mätsystem AB
Box 4501 - SE 18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstraße 535 - 8810 Horgen
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd
Waldeck House - Waldeck Road
Maidenhead SL6 8BR
Tel: 01628 788 888 - Fax: 01628 628 099

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut)
LEBANON
Tel: (01) 89 04 25 - Fax: (01) 89 04 24

CHINA-Shanghai Pu-Jiang Enerdis Instruments Co. Ltd
3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang De Road
200081 SHANGHAI
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments
200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr
Export : Tél. : +33 1 44 85 44 86 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr